

簡易紫外線計

概要

太陽の光には、目に見える光(可視光線)のほかに、目に見えない赤外線や紫外線が含まれています。紫外線は、地表に届く光の中で、最も波長の短いものです。紫外線は、波長によってA B Cの3つに分けられます

- UV-C:大気層(オゾンなど)で吸収され、地表には到達しない。
- UV-B:ほとんどは大気層(オゾンなど)で吸収されるが、一部は地表へ到達し、皮膚や眼に有害である。

日焼けを起こしたり、皮膚がんの原因となる。

- UV-A:UV-Bほど有害ではないが、長時間浴びた場合の健康影響が懸念されている。

今回は、紫外線センサーを使用して、紫外線を測定し、その強度を表示させて見ました。

動作原理

使用した紫外線センサーは、浜松フォトニクス社製の拡散型フォトダイオード[G7189]です。次のような特長を持ったセンサーです。 <特長>



- 感度波長範囲:300~580nm(ピーク波長470nm)
- 短絡電流:65nA(@1000lx)
- 暗電流:50pA
- 受光面サイズ:0.8×0.8mm
- 有効受光面積:0.58mm²
- 受光感度:0.25A/W
- パッケージ:プラスチック3ピン

このセンサーの出力をオペアンプで、IV(電流電圧)変換し、紫外線強度(mW/cm²)をLCDに表示します。有効受光面積と受光感度より1mW/cm²の時の電圧を求めます。

- $1.45\mu\text{A}=(0.58\times 10^{-5})\times(250\times 10^{-3})$
- $145\text{mV}=1.45\mu\text{A}\times 100\text{k}\Omega$




<概観>

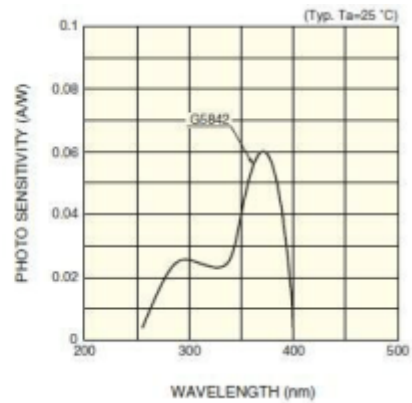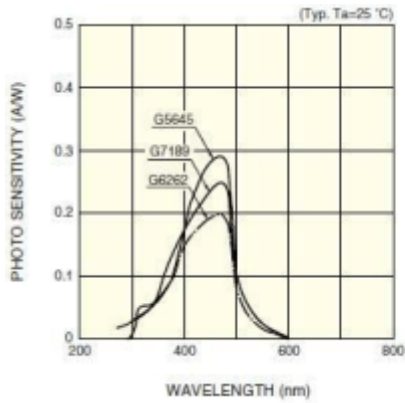

<分光感度特性>

回路図

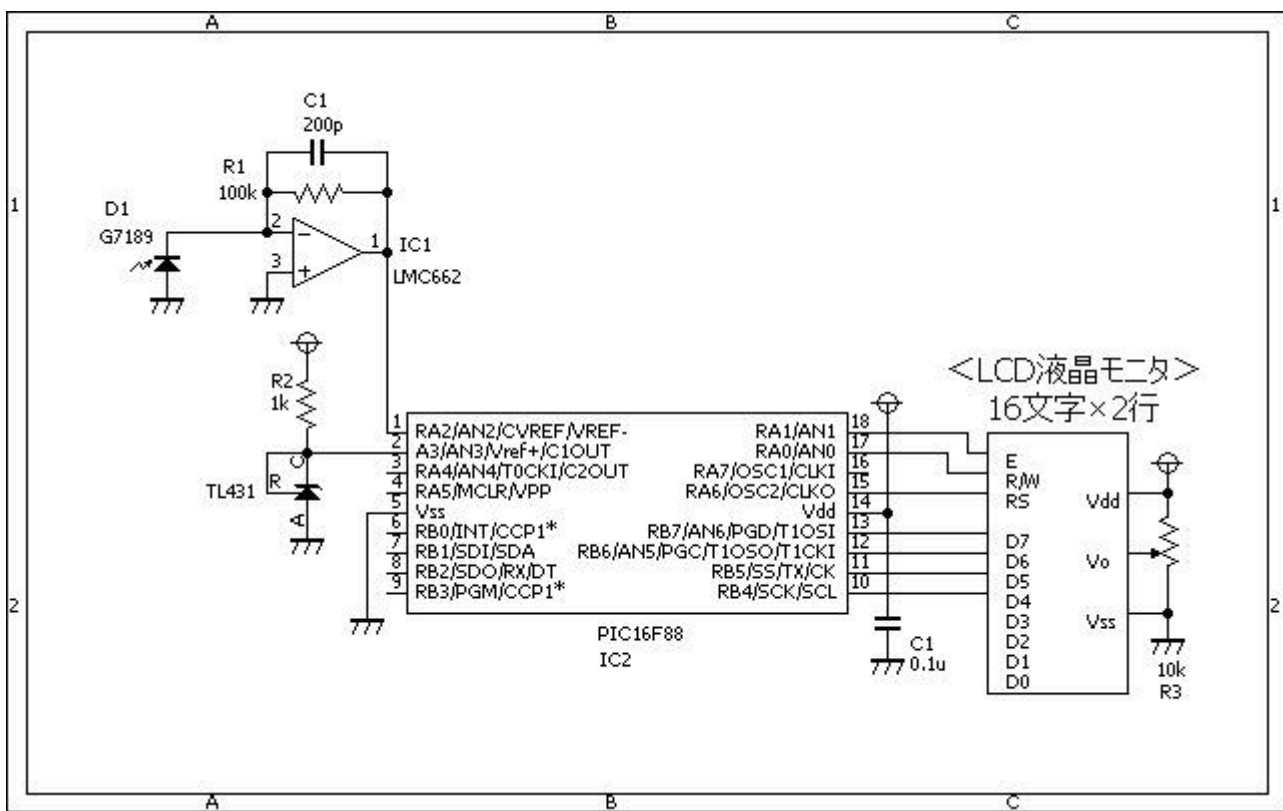

ソースコード

[uvMeter.c](http://www.deepsky.jp/wiki/uvMeter.c)

```

//*****
*
/*
<紫外線計>
紫外線センサー
浜松ホトニクス社製
□□GaAsP フォトダイオード□□G7189□
有効受光面積□□□□□□□□
受光感度□□□□□□□□

```

```

XXXXXXXXXXμXXXXXXXXXX×XXXXXXXXXX×XXXXXX×XXXXXXXXXX
オペアンプで変換した時の1XXXXXXの電圧
XXXXXXXXXXμ×XXXXXXΩ
*/
//*****
*

unsigned int measurement(unsigned short channel)
{
    unsigned int ad, cnt;
    //
    ad = 0;
    for (cnt = 0; cnt < 50; cnt++) {
        ad += Adc_Read(channel);
    }
    return (ad);
}

//*****
*


void main()
{
    static unsigned char buf[12], cnt;
    static unsigned int ad;
    static double tmp;
    //
    OSCCON = 0b01110000; // クロックは8Mhz
    CMCON = 0b0000111; // コンパレータは使用しない。
    // 変換を使用する。
    ANSEL = 0b00010100;
    ADCON1.VCFG1 = 1;
    ADCON1.VCFG0 = 0;
    // ポートを初期化する。
    TRISA = 0b10111100;
    TRISB = 0b00001111;
    // を初期化する。
    Lcd_Custom_Config(&PORTB, 7, 6, 5, 4, &PORTA, 6, 0, 1);
    Lcd_Custom_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
    Lcd_Custom_Cmd(LCD_CLEAR);
    //
    while (1) {
        ad = measurement(2);
        tmp = ((double)ad * 2.44140625) / 50.0;
        //
        WordToStr((tmp * 1000.0) / 145.0, buf);
        Lcd_Custom_Out(1, 1, buf);
        Lcd_Custom_Out(1, 6, "uW/cm2");
        //
        for (cnt = 0; cnt < 16; cnt++) {

```


```
        if (cnt < ((unsigned int)tmp / 156))
            Lcd_Custom_Chr(2, cnt + 1, 0xFF);
        else
            Lcd_Custom_Chr(2, cnt + 1, ' ');
    }
    //
    Delay_ms(500);
}
}

//*****
*
```


動作確認

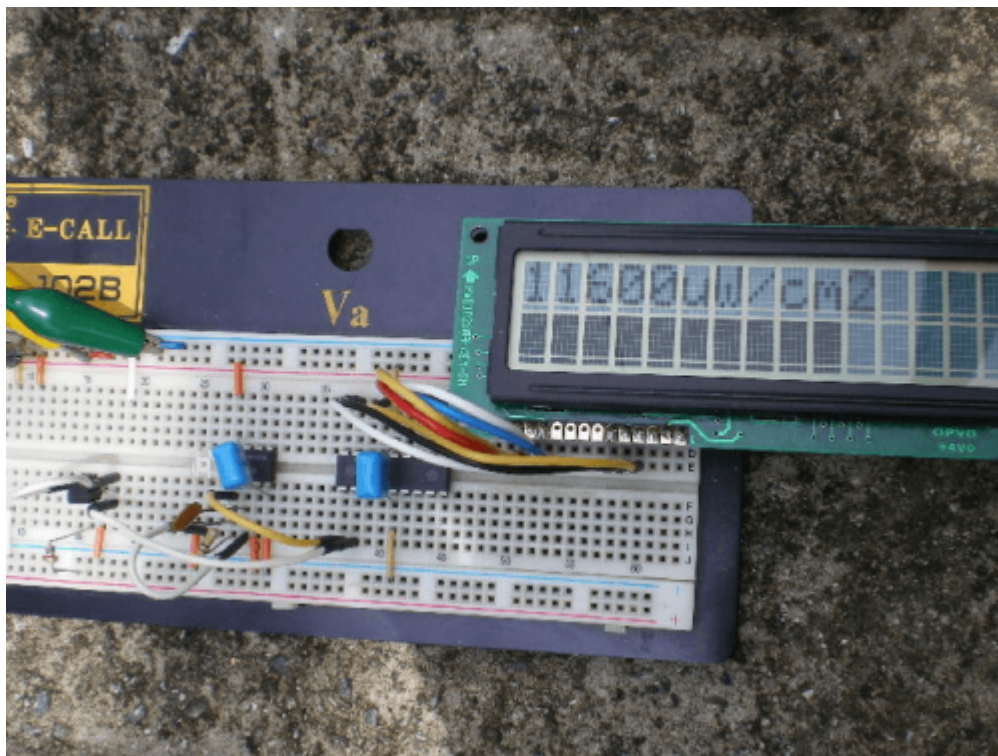


左側:G7189とオペアンプ(LMC662)です。 右側:A/D変換用の基準電圧(2.5V)を発生させる部分です。

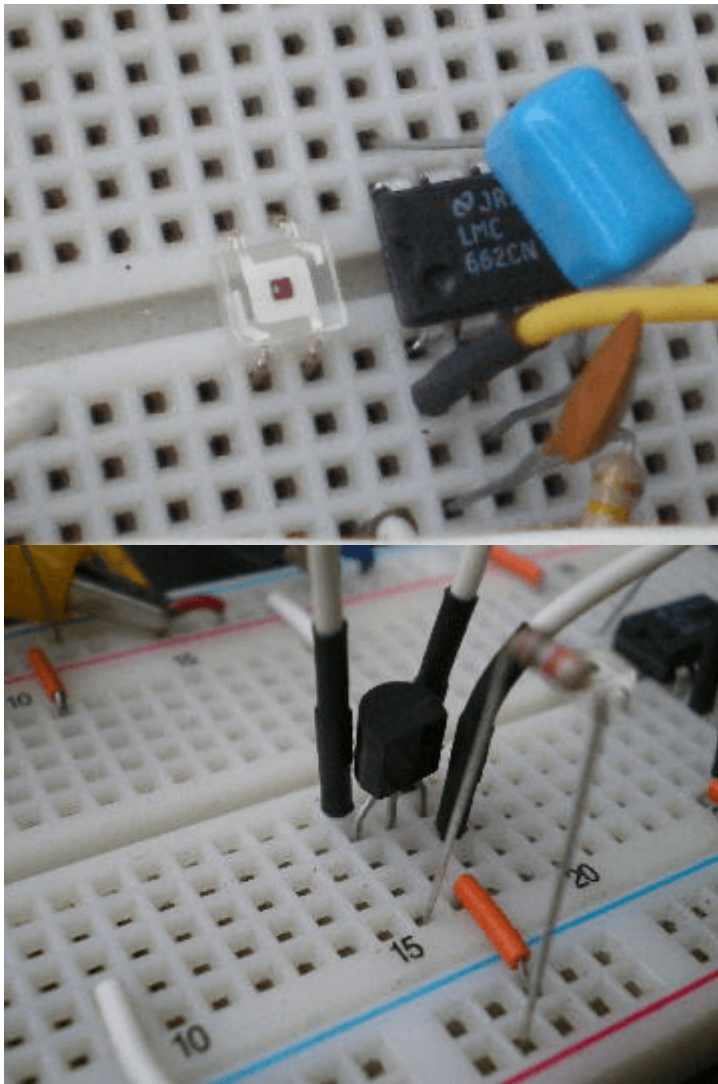


PIC16F88とLCD(液晶表示器)部分です。

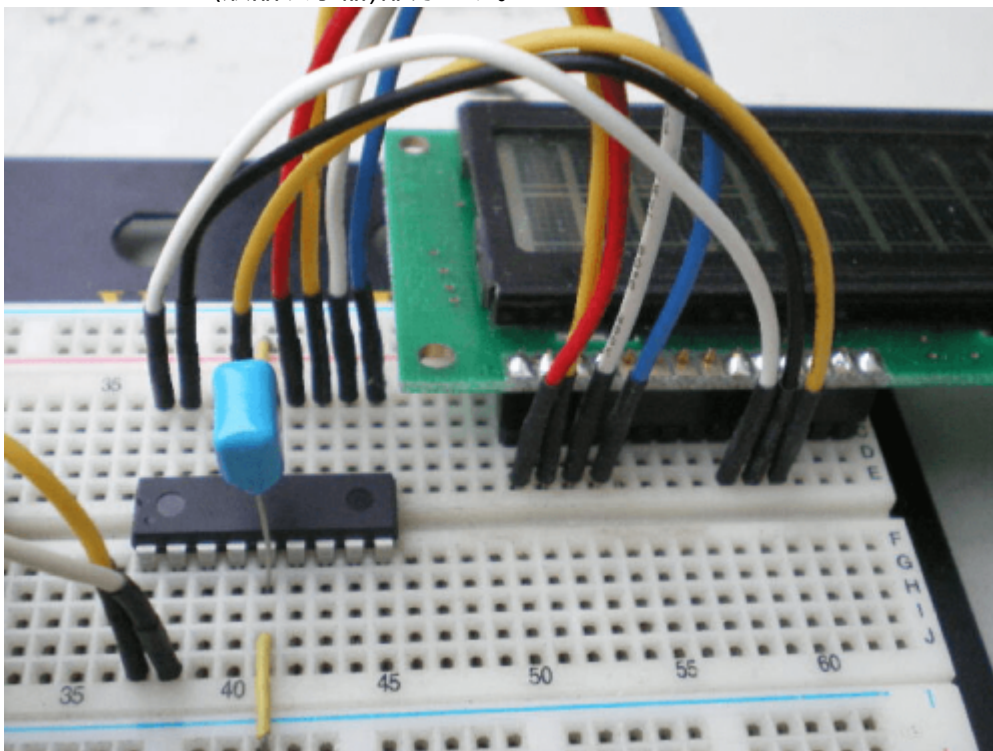

うす曇りのときの紫外線強度です。

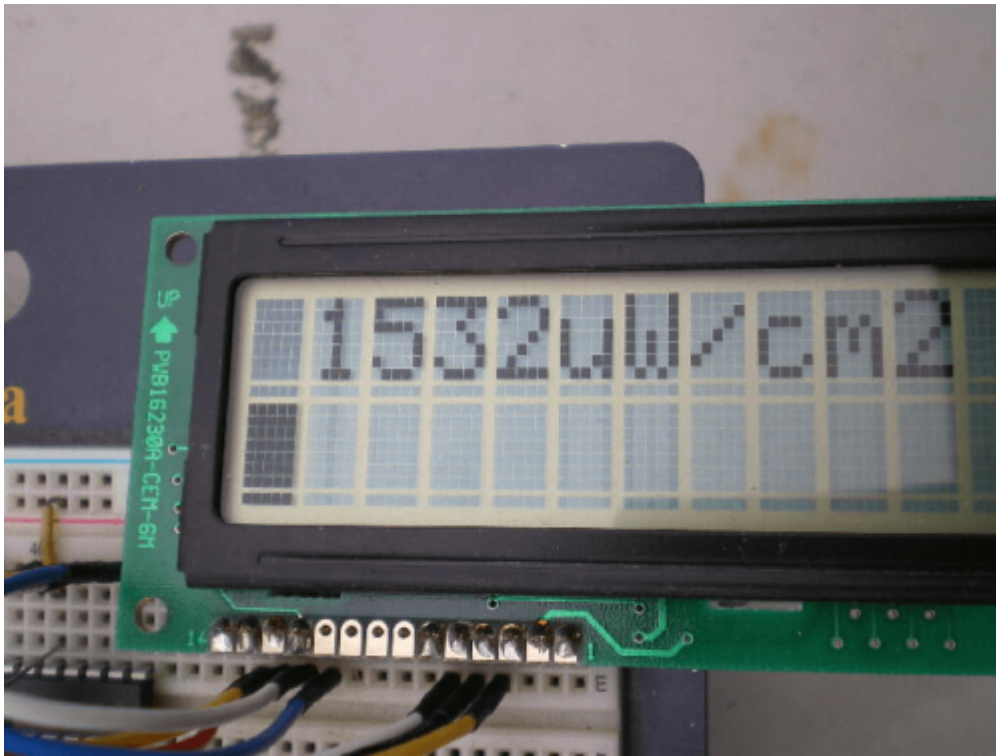

晴れてきたときの紫外線強度です。

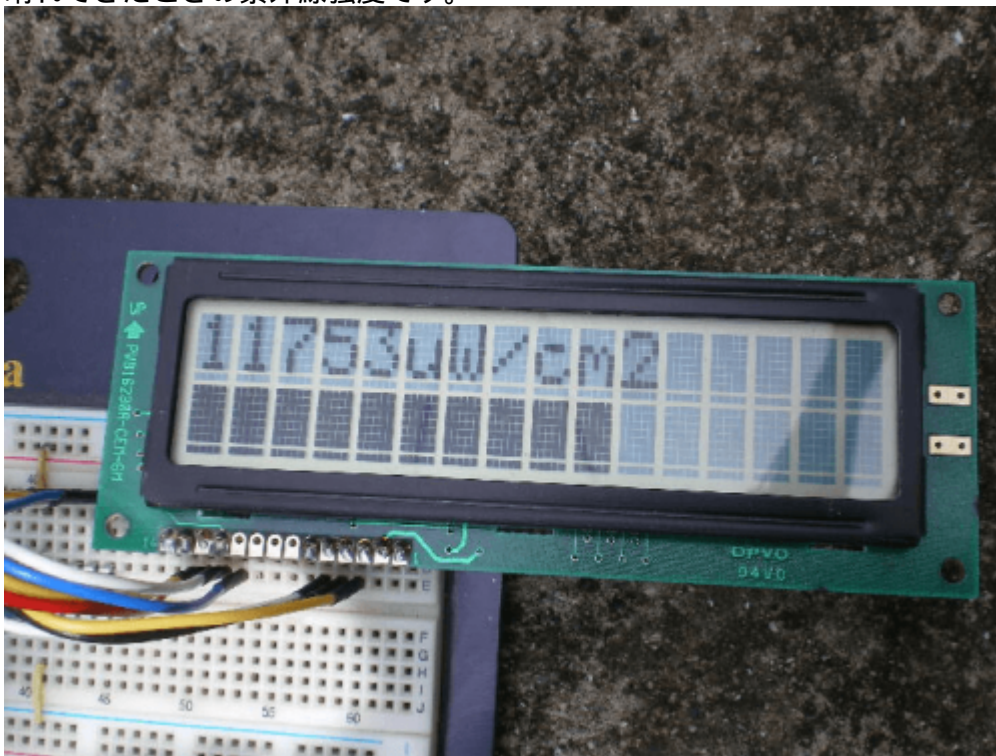

如何ですか? これから夏場にかけて重宝するのではないのでしょうか。紫外線のUV-Bを測定するのであればG5842のほうが適していると思います。

著作権表示 [copyright notice](#)

このページは稲崎様の閉鎖したHPのコピーで、著作権は稲崎様にあります。 [詳細](#) This page is a copy of Mr. Inasaki's closed website, and the copyright is held by him. [Details](#)

From:

<http://www.deepsky.jp/wiki/> - うごくといいな

Permanent link:

<http://www.deepsky.jp/wiki/doku.php?id=elechobby:picdic:pic16f88:87>

Last update: **2025/10/17 14:29**

